



PikoLED - ilustrační foto/illustration photo/illustrationsfoto

CZ	CHARAKTERISTIKA SVÍTIDLA SVĚTELNÁ ŘÍMSA IP20 MATERIÁL : ekolit, perspex frost
EN	PRODUCT DESCRIPTION LIGHTING CORNICE IP20 MATERIAL : ekolit, perspex frost
DE	CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE LICHTGESIMS IP20 MATERIAL: Ekolit, Perspex Frost

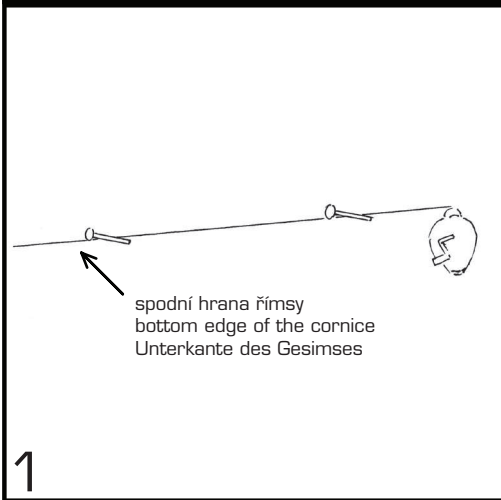


1

CZ	1. DEN - označte si dolní hranu římsy a horní hranu montážního otvoru. Nytučte ocelové hřebíky asi 3mm pod označenou linku
EN	1st DAY - mark the bottom edge of the cornice and the bottom line of the montage hole
DE	1. TAG - die Unterkante des Gesimses und die Oberkante der Montageöffnung sind zu markieren

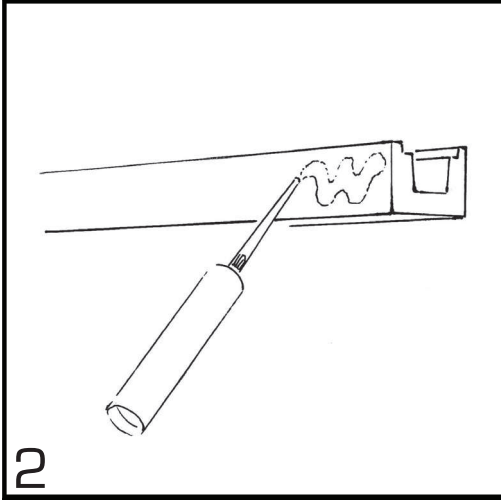





2


CZ	1. DEN - přiložte římsu na zeď tak, aby její spodní okraj ležel na označené lince pro spodní okraj. Pokud je římsa rohová, začínejte vždy od rohu - viz montáž rohů. Římsu ukončete vždy celým korpusem a zbytek vyřízněte z korpusu. Požadovanou velikost pak vložte mezi poslední dva korpusy. Naneste lepidlo (PATEX SUPER FIX) na zadní stranu římsy a na jeden její bok
EN	1st DAY - place the cornice on the wall so the bottom edge follows the marked bottom line. Start in the corner(s) when the cornice will have them – see the corner montage. Terminate the cornice with complete segments and cut the last part from a segment. Insert this piece between the last complete segments.....
DE	1. TAG - das Gesims an die Wand so anzulegen, dass dessen unterer Rand auf der markierten Linie für den unteren Rand liegt. Wenn das Gesims ein Eckgesims ist, fängt man immer von der Ecke an – siehe Eckmontage. Das Gesims ist immer mit dem ganzen Korpus abzuschließen und der Rest ist vom Korpus ohne Montageöffnung auszuschneiden. Erforderte Größe ist dann zwischen die letzten zwei Korpusse einzulegen.....

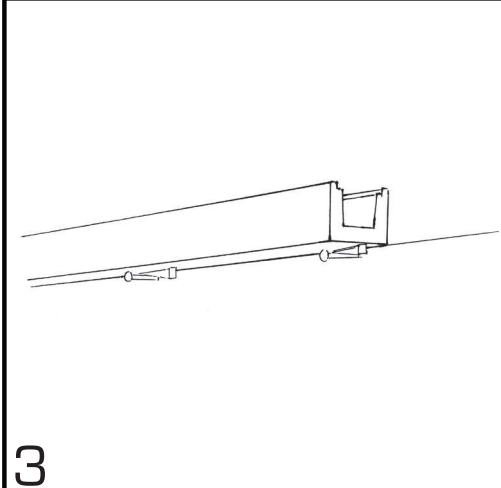

3


CZ	1. DEN - klínky podložte římsu a přesně ji umístěte na linku, kterou máte označenou - viz krok 1. Vytlačené lepidlo setřete mokrou houbičkou. Dořezávanou část korpusu zajistíte klínky a ocelovými hřebíky
EN	1st DAY - use a peg to secure the segment on the wall, check the bottom line (see step 1). Wip away the surplus cement using a wet sponge. Secure the last segment with pegs and steel nails KONTROLA
DE	1. TAG - Das Gesims ist mittels der Keile gegen Abreißen von der Wand abzusichern und genau an die Linie anzubringen, die markiert ist – siehe Schritt 1. Die ausgedrückte Masse ist mit einem feuchten Schwamm abzuwischen. Der zusätzlich geschnittene Korpusteil ist mit Keilen und Stahlnägeln abzusichern KONTROLA

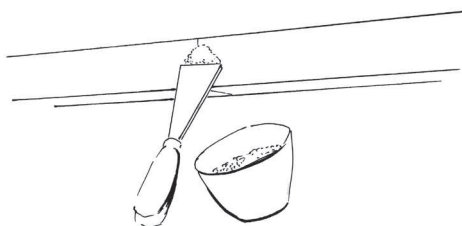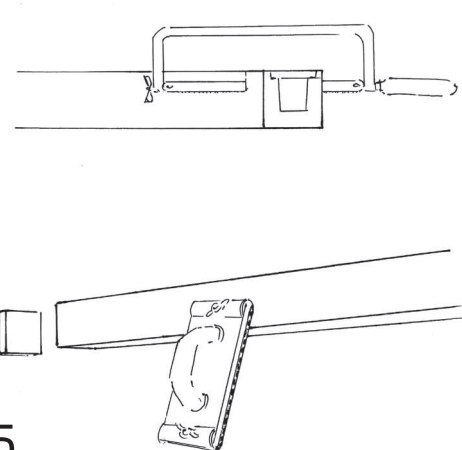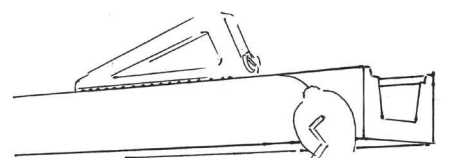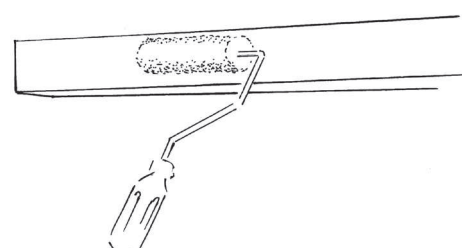POSTUP MONTÁŽE INSTALLATION GUIDE MONTAGEVORGANG	TYPY TYPES TYPEN	PikoLED	strana 2 page
<p>4</p> 	CZ	<p>1. DEN</p> <p>- rozdělejte si (Fugenfuller leicht) a naneste na spoje. Po částečném zaschnutí stáhněte špachtlí</p>	
	EN	<p>1st DAY</p> <p>.....</p>	
	DE	<p>1. TAG</p> <p>.....</p>	
<p>5</p> 	CZ	<p>1. DEN</p> <p>Montáž rohů</p> <p>- posuvným úhelníkem změřte úhel v rohu. Nařežte korpusy a podle předcházejícího postupu římsu nalepte</p> <p>- jestliže musíme zakončit záslepkou postupujeme stejně jako u montáže sádrových korpusů. Viz krok 4.</p>	
	EN	<p>1st DAY</p> <p>Corner montage</p> <p>- measure the corner angle. Cut the cornice segments and cement them to the wall as described.</p> <p>- If a side cap is to be used follow the plaster segment montage</p>	
	DE	<p>1. TAG</p> <p>Eckmontage</p> <p>- mittels des Schiebewinkels ist der Winkel in der Ecke zu vermessen. Korpusse sind zu schneiden und das Gesims ist nach dem vorherigen Verfahren aufzukleben</p> <p>- Wenn es mit einem Blindstopfen abzuschließen ist, verfährt man gleich wie bei der Montage der Gipskorpusse</p>	
<p>6</p> 	CZ	<p>2. DEN</p> <p>- po důkladném zaschnutí římsu přebroušte. Drobné nerovnosti přetmelte (finální kyt na sádrokartonu). Větší nerovnosti opravte hmotou FU a přebroušte. Tento postup opakujte dokud není římsa rovná bez chyb. Označte si horní okraj šňůrou a hoblíkem celou římsu srovnejte do roviny</p>	
	EN	<p>2nd DAY</p> <p>- rub and smooth the cornice surface when it is dry. Fill any imperfections again (with a plasterboard filler or FU if the imperfections are large) and smooth again. Mark the upper edge with a string and level the cornice with a plane</p>	
	DE	<p>2. TAG</p> <p>- nach dem gründlichen Abtrocknen ist das Gesims nachzuschleifen. Geringfügige Unebenheiten sind zu verkitten (Finalkitt für Gipskarton). Größere Unebenheiten sind mit der FU-Masse zu reparieren und nachzuschleifen. Dieses Verfahren ist solange zu wiederholen, bis das Gesims nicht gerade und fehlerfrei ist. Der obere Rand ist mit einer Schnur zu markieren und das ganze Gesims ist mittels eines Hobels in Gerade auszugleichen</p>	
<p>7</p> 	CZ	<p>2. DEN</p> <p>- po zčištění římsu napenetrujte (Sokrat 1:10) a válečkem naneste základní nátěr. Doporučujeme fasádní silikon.</p> <p>NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÁPNO</p>	
	EN	<p>2nd DAY</p> <p>- when the surface is perfect apply a bonding primer coat and then a basic coat with a paintroller</p> <p>NEVER USE WHITEWASH</p>	
	DE	<p>2. TAG</p> <p>- nach der Putzarbeit ist das Gesims zu penetrieren und mittels einer Rolle ist der Grundanstrich aufzutragen.</p> <p>NIEMALS IST KALK ZU BENUTZEN</p>	

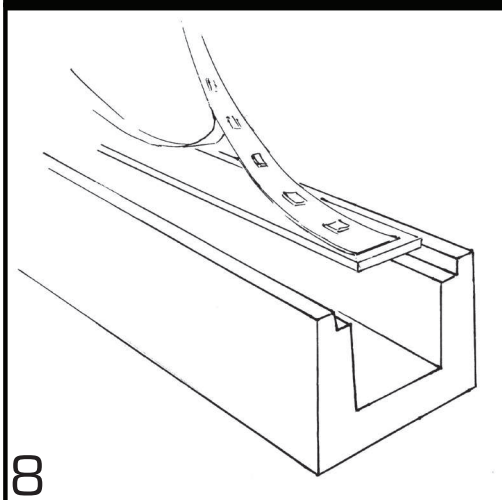


8

CZ	2. DEN - na koncovou lištu nalepíme pásek s diodami a takto vložíme do římsy
EN	2nd DAY
DE	2. TAG

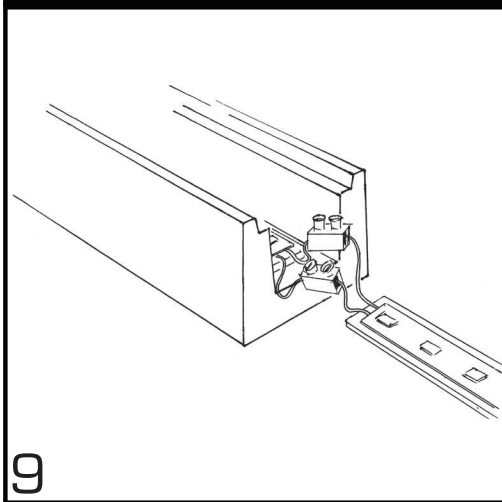


9

CZ	2. DEN Montáž elektrických výstrojí - jednotlivé díly pásek s diodami propojte pomocí svorkovnice
EN	2nd DAY Electric equipment montage
DE	2. TAG Montage der Elektroausrüstungen -

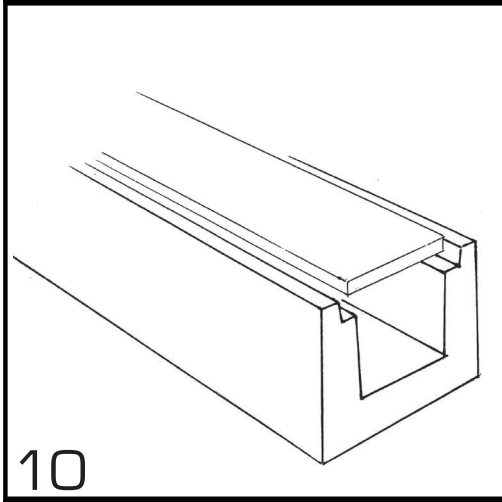

10

CZ	2. DEN Montáž krycího skla - horní krycí sklo (perspex) přesně naměřte a pilkou na železo zaříznete na tento rozměr. Poté vložte volně do světlé římsy
EN	2nd DAY
DE	2. TAG



11

CZ	ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA - čistou houbou a vlažnou vodou se saponátem, opláchnout pouze vodou a setřít čistou novou houbou - osušit čistou bílou savou látkou - vnitřek římsy lze opatrně vysávat pomocí kartáčového nástavce
EN	SERVICE CLEANING - use a clean sponge, tepid water and some mild detergent - then rinse with water and use the sponge again when necessary - dry using a clean cloth - the cornice can be cleaned inside with a vacuum cleaner w. a brush extension
DE	SERVICE REINIGUNG DER LEUCHTE - mit einem sauberen Schwamm und lauem Wasser mit Haushaltsreiniger, nur mit Wasser abspülen und mit einem reinem neuen Schwamm abwischen - mit reinem weißen saugfähigem Stoff abtrocknen - das Innere des Gesimses ist mittels des Bürstenaufsatzes vorsichtig auszusaugen