
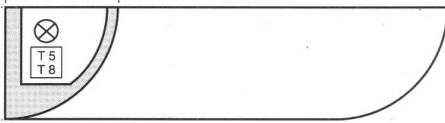


<b>POSTUP MONTÁŽE INSTALATION GUIDE MONTAGEVORGANG</b>	TYPY TYPES TYPEN	AR308, BR408, CR108, CRL108, PR208, PRL208, QR608, DR508, DRD508, CRT108, FR280, GR300, ER220, KR250	strana 1 page
	CZ	<b>CHARAKTERISTIKA SVÍTIDLA</b> SVĚTELNÁ ŘÍMSA <b>IP20</b> MATERIÁL : ocel. plech s úpravou komaxit, perspex frost, vyztužená sádra s vlhkoodolným omyvatelným povrchem <b>POZOR !!!</b> - svítidla opatřená stmívatelným elektronickým předřadníkem jsou pod stálým napětím	
DR508 - ilustrační foto/illustration photo/illustrationsfoto	EN	<b>PRODUCT DESCRIPTION</b> LIGHTING CORNICE <b>IP20</b> MATERIAL : powder-coated steel sheet, perspex frost, reinforced plaster with humidity-resistant washable surface <b>WARNING !!!</b> - the wiring of dimmable-ballast equipped lights is permanently live	
	DE	<b>CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE</b> LICHTGESIMS <b>IP20</b> MATERIAL: Stahlblech pulvergefärbt, Perspex Frost, bewährter Gips mit der feuchtbeständigen abwaschbaren Oberfläche <b>VORSICHT !!!</b> Die mit dem elektronischen Dämmerungsvorschaltwiderstand stehen unter ständiger Spannung	
1	CZ	<b>1. DEN</b> - naznačte si dolní hranu římsy a horní hranu montážního otvoru	
	EN	<b>1st DAY</b> - mark the bottom edge of the cornice and the bottom line of the montage hole	
	DE	<b>1. TAG</b> - die Unterkante des Gesimses und die Oberkante der Montageöffnung sind zu markieren	
2	CZ	<b>1. DEN</b> - přiložte římsu na zeď tak, aby její spodní okraj ležel na naznačené lince pro spodní okraj. Označte konce římsy a otvor pro kotvíci držák. Pokud je římsa rohová, začínajte vždy od rohu - viz montáž rohů. Římsu ukončete vždy celým korpusem a zbytek vyřízněte z korpusu bez montážního otvoru. Požadovanou velikost pak vložte mezi poslední dva korpusy	
	EN	<b>1st DAY</b> - place the cornice on the wall so the bottom edge follows the marked bottom line. Mark the ends of the cornice segments and the montage holes. Start in the corner(s) when the cornice will have them - see the corner montage. Terminate the cornice with complete segments and cut the last part from a segment WITHOUT a montage hole. Insert this piece between the last complete segments	
	DE	<b>1. TAG</b> - das Gesims an die Wand so anzulegen, dass dessen unterer Rand auf der markierten Linie für den unteren Rand liegt. Die Ende des Gesimses und die Öffnung für die Ankerhalterung sind zu markieren. Wenn das Gesims ein Eckgesims ist, fängt man immer von der Ecke an – siehe Eckmontage. Das Gesims ist immer mit dem ganzen Korpus abzuschließen und der Rest ist vom Korpus ohne Montageöffnung auszuschneiden. Erforderte Größe ist dann zwischen die letzten zwei Korpusse einzulegen	
3	CZ	<b>1. DEN</b> - přišroubujte kotvíci držáky	
	EN	<b>1st DAY</b> - screw the holders	
	DE	<b>1. TAG</b> - Ankerhalterungen sind anzuschrauben	


**POSTUP MONTÁŽE  
INSTALATION GUIDE  
MONTAGEVORGANG**

TYPY  
TYPES  
TYPEN


AR308, BR408, CR108, CRL108, PR208, PRL208, QR608, strana 2  
DR508, DRD508, CRT108, FR280, GR300, ER220, KR250, page

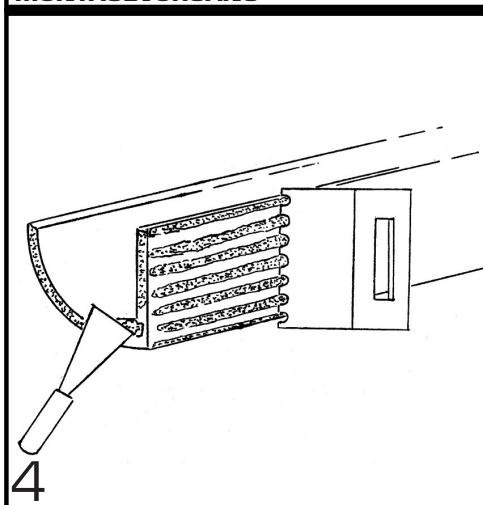


4

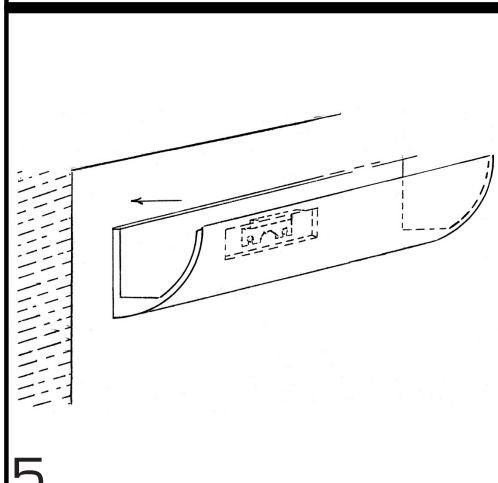

5

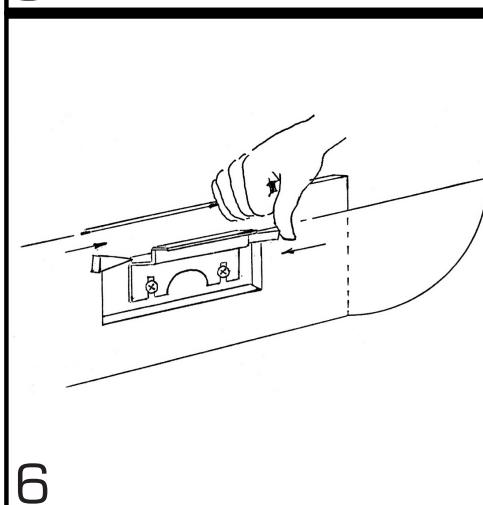

6

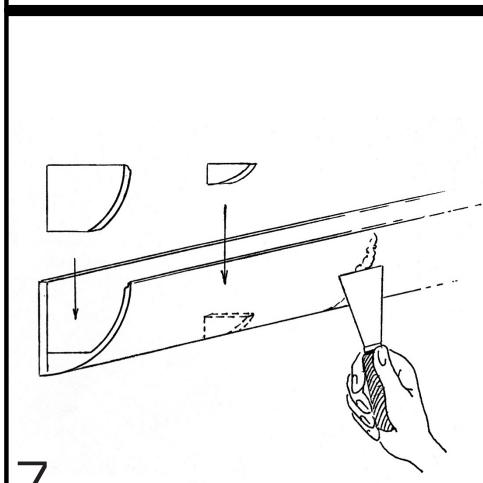

7

		<b>1. DEN</b>
CZ		- rozmíchejte lepící hmotu. Doporučujeme Fugenfüller Leicht od firmy Knauf (dále jen FU). Hmotu naneste na zadní stranu římsy a jeden její bok zubatou špací a rozetřete
EN		<b>1st DAY</b>
		- stir the cement – we recommend Fugenfüller Leicht (FU) by Knauf. Spread the FU on the back side and one side of the cornice segment using a palette knife
DE		<b>1. TAG</b>
		- die Klebmasse ist zu verrühren – es ist Fugenfüller Leicht von der Firma Knauf (nachfolgend nur FU) empfohlen. Die Masse ist an die Hinterseite des Gesimses und an eine dessen Seite mittels der Zahnpachtel aufzutragen und aufzureiben
		<b>1. DEN</b>
CZ		- korpus zavěste na kotvíci držák a pohyb vlevo,vpravo, nahoru, dolů vytlačte přebytečnou hmotu. Klínky zajistěte římsu proti odrážení od zdi a přesně ji umístěte na linku, kterou máte naznačenou - viz krok 1. Vytlačenou hmotu setřete mokrou houbičkou. Dořezávanou část korpusu zajistěte klínky a ocelovými hřebíky
EN		<b>1st DAY</b>
		- hang the segment on the holder and squeeze out any surplus cement moving the segment left, right, up and down. Use a peg to secure the segment on the wall, check the bottom line (see step 1). Wipe away the surplus cement using a wet sponge. Secure the last segment with pegs and steel nails
DE		<b>1. TAG</b>
		- Korpus ist an die Ankerhalterung aufzuhängen und durch die Bewegungen nach links, nach rechts, nach oben, nach unten ist die überflüssige Masse auszudrücken. Das Gesims ist mittels der Keile gegen Abreißen von der Wand abzusichern und genau an die Linie anzubringen, die markiert ist – siehe Schritt 1. Die ausgedrückte Masse ist mit einem feuchten Schwamm abzuwischen. Der zusätzlich geschnittene Korpusteil ist mit Keilen und Stahlnägeln abzusichern
		<b>1. DEN</b>
CZ		- na spoje uvnitř římsy přilepte armovací sádrokartonářskou sítku a spoj začistěte. Otvor pro kotvíci držák z horní části uzavřete přiloženou zálepkou. (Tím zabráníte pronikání světla montážním otvorem do spodní části římsy.)
EN		<b>1st DAY</b>
		- reinforce the joins with a plasterboard net from inside and tidy the join. Close the montage hole from above with the cap provided (so no light comes through the montage hole to the bottom part of the cornice)
DE		<b>1. TAG</b>
		- an die Verbindungen innerhalb des Gesimses ist das Armierungsgipskartonnetz aufzukleben und die Verbindung ist zu reinigen. Die Öffnung für die Ankerhalterung vom oberen Teil ist mittels des beigelegten Blindstopfens zu verblassen. (Dadurch wird das Lichtdurchdringen durch die Montageöffnung in den unteren Teil des Gesimses verhindert.)
		<b>1. DEN</b>
CZ		- hmota FU se po zaschnutí ve spojích propadá. Proto na pohledové části znova naneste hmotu, kterou po částečném zaschnutí stáhněte špací. Řádně začistěte spoj korpusu se zdí hmotou FU. NEPOUŽÍVAT AKRYLÁTOVÝ TMEL
EN		<b>1st DAY</b>
		- FU shrinks when it dries so apply it again on any visible joins/imperfections with a palette knife. Fill the segment-wall join with FU. NEVER USE ACRYLIC FILLER
DE		<b>1. TAG</b>
		- FU-Masse fällt nach dem Antrocknen in den Verbindungen durch. Deshalb ist auf die Sichtteile wieder die Masse aufzutragen, die nach dem Teilantröcknen mit einem Spachtel zusammenziehen ist. Die Verbindung des Korpus mit der Wand ist mit der FU-Masse ordentlich zu reinigen. KEIN ACRYLATKITT IST ZU BENUTZEN

8	CZ	1. DEN
	EN	<b>Montáž rohu</b> - posuvným úhelníkem změřte úhel v rohu. Nařežte korpusy a podle předcházejícího postupu římsu nalepte
9	CZ	1st DAY
	EN	<b>Corner montage</b> - measure the corner angle. Cut the cornice segments and cement them to the wall as described
9	DE	1. TAG
	DE	<b>Eckmontage</b> - mittels des Schiebewinkels ist der Winkel in der Ecke zu vermessen. Korpusse sind zu schneiden und das Gesims ist nach dem vorherigen Verfahren aufzukleben
10	CZ	1. DEN
	EN	- jestliže musíme zakončit záslepou postupujeme stejně jako u montáže sádrových korpusů. Viz krok 4.  V případě lepení ozdobných lišť postupujeme stejně jako při lepení korpusů. Na lištu naneseme hmotu FU a lištu přitlačíme na sádrový korpus. Přebytečnou hmotu setřeme houbičkou
10	DE	1st DAY
	DE	- If a side cap is to be used follow the plaster segment montage
10	CZ	1. TAG
	EN	- Wenn es mit einem Blindstopfen abzuschließen ist, verfährt man gleich wie bei der Montage der Gipskorpusse
11	DE	2. DEN
	DE	- po důkladném zaschnutí římsu přebrušte. Drobné nerovnosti přetmelte (finální kyt na sádrokartonu). Větší nerovnosti opravte hmotou FU a přebrušte. Tento postup opakujte dokud není římsa rovná a bez chyb. Označte si horní okraj šňůrou a hoblikem celou římsu srovnejte do roviny
11	CZ	2nd DAY
	EN	- rub and smooth the cornice surface when it is dry. Fill any imperfections again (with a plasterboard filler or FU if the imperfections are large) and smooth again. Mark the upper edge with a string and level the cornice with a plane
11	DE	2. TAG
	DE	- nach dem gründlichen Abtrocknen ist das Gesims nachzuschleifen. Geringfügige Unebenheiten sind zu verkitten (Finalkitt für Gipskarton). Größere Unebenheiten sind mit der FU-Masse zu reparieren und nachzuschleifen. Dieses Verfahren ist solange zu wiederholen, bis das Gesims nicht gerade und fehlerfrei ist. Der obere Rand ist mit einer Schnur zu markieren und das ganze Gesims ist mittels eines Hobels in Gerade auszugleichen
11	CZ	2. DEN
	EN	- po zacítění římsu napenetrujte [Sokrat 1:10] a válečkem naneste základní nátěr. Doporučujeme fasádní silikon. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÁPNO
11	DE	2nd DAY
	DE	- when the surface is perfect apply a bonding primer coat and then a basic coat with a paintroller NEVER USE WHITEWASH
11	CZ	2. TAG
	EN	- nach der Putzarbeit ist das Gesims zu penetrieren und mittels einer Rolle ist der Grundanstrich aufzutragen.
	DE	NIEMALS IST KALK ZU BENUTZEN

POSTUP MONTÁŽE INSTALATION GUIDE MONTAGEVORGANG	TYPY TYPES TYPEN	AR308, BR408, CR108, CRL108, PR208, PRL208, QR608, DR508, DRD508, CRT108, FR280, GR300, ER220, KR250	strana 4 page
12	CZ	2. DEN <b>Montáž podpěrek horního krycího skla</b> - pokud rímsu zakrýváte horním sklem, musíte nejdříve pomocí FU přilepit podpěrky pod sklo. Podpěrky se lepí vždy po 4 ks na jeden kus krycího skla, a to tak, aby byly v jedné rovině, proti sobě a 5 - 7mm od horního okraje rímsy.	
	EN	2nd DAY <b>Upper glass support</b> - support must be glued to the cornice when the upper cover glass is to be used – 4 supports for each glass segment, in the same level, against each other, 5 - 7 mm from the upper edge of the cornice.	
	DE	2. TAG <b>Montage der Stützen für das Oberdeckglas</b> - wenn man das Gesims mit dem Oberdeckglas verdeckt, muss man zuerst die Stützen unter das Glas mittels der FU-Masse anzukleben. Es werden immer 4 Stützen für ein Stück Deckglas geklebt, und zwar so, dass sie in einer Ebene, gegeneinander und 5 - 7 mm von dem oberen Rand des Gesimses sind.	
13	CZ	2. DEN <b>Montáž elektrických výzbrojí</b> - el. výzbroj položte na dno rímsy. Po propojení všech částí el. výzbroje konektory a připojení svorkovnice do el. sítě nasadte světelné zdroje. Montáž smí provádět pouze kvalifikovaná osoba dle platných předpisů	
	EN	2nd DAY <b>Electric equipment montage</b> - put the electric equipments into the cornice. After all the equipments are connected together and the cable box is connected to the electrical network you can install the light sources. The installation, removal and maintenance can only be made by a competent and skilled person	
	DE	2. TAG <b>Montage der Elektroausstattungen</b> - Elektroausstattung ist auf den Boden des Gesimses zu legen. Nach der Durchschaltung aller Teile der Elektroausstattung mittels Stecker und nach dem Anschluss der Klemmleiste an das Stromnetz sind die Lichtquellen zu installieren. Montage darf nur eine qualifizierte Person nach gültigen Vorschriften durchführen!	
	CZ	ÚDRŽBA <b>ČIŠTĚNÍ SVÍTIDLA</b> - čistou houbou a vlažnou vodou se saponátem, opláchnout pouze vodou a setřít čistou novou houbou - osušit čistou bílou savou látkou - vnitřek rímsy lze opatrně vysávat pomocí kartáčového nástavce	
	EN	SERVICE <b>CLEANING</b> - use a clean sponge, tepid water and some mild detergent - then rinse with water and use the sponge again when necessary - dry using a clean cloth - the cornice can be cleaned inside with a vacuum cleaner w. a brush extension	
	DE	SERVICE <b>REINIGUNG DER LEUCHTE</b> - mit einem sauberen Schwamm und lauem Wasser mit Haushaltsreiniger, nur mit Wasser abspülen und mit einem reinem neuen Schwamm abwischen - mit reinem weißen saugfähigem Stoff abtrocknen - das Innere des Gesimses ist mittels des Bürstenaufsetzes vorsichtig auszusaugen	
	CZ		
	EN		
	DE		